

Läggingsanvisning



TARKETT OMNISPORT

PLASTGOLV



Underlag

- Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja eller liksom damm tas bort. Observera att spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tex markörspray eller kan ge missfärgning på det färdiga golvet.
- Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong inte överskrida 85 % RF mätt enligt Hus AMA 98 YSC.1. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt. Observera att mätning skall utföras av särskilt utbildad personal. I övrigt gäller vid läggning på betong "Branschrekommendation för limning av MFK Beläggning av PVC på nya betongunderlag" från Golvbranschen och Sveriges Limleverantörers Förening.
- Vid ev rördragning i golv förutsätts rören vara så lagda att golv materialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 27°C, då missfärgningar och andra förändringar av materialet kan uppstå.
- Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8% fuktkvot (vilket motsvarar 40% RF vid +20°C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår.

Hantering

- Vid läggning skall rullarnas tillverkningsnummer överensstämma. Spara rulletiketten tills läggningen är slutförd.
- Vådvänd alltid när så kan ske.
- Rullarna skall lagras stående. Före läggning skall materialet få möjlighet att anta rumstemperatur.

Limning

- På sugande underlag rekommenderas alltid våtlimning. På täta icke sugande underlag följ respektive limtillverkarens anvisning.

- Fastgnidningen är viktig.
- På stora ytor är golvvält att föredra.
- Limfabrikantens användningstekniska rekommendationer skall iakttas för respektive underlag och lim.

Skarvning

- Trådsvetsning utföres med färganpassad tråd. Fogar skall maskinfräsas före trådsvetsning (fräs aldrig igenom hela slitskiktets tjocklek).
- För att undvika onödning värmepåverkan på golvbeläggningens ytskikt närmast fogen, skall du vid trådsvetsning använda ett svetsmunstycke med smalt utblås som ger bästa fördelning av varmluftströmmen.
- Innan du börjar svetsa, prova gärna på en spillbit.
- Kontrollera efterhand att ytskiktet inte skadas. All trådsvetsning bör utföras först när limmet torkat.
- Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskärningen utföres i två omgångar, grov- respektive finskärning. Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar mattans ytskikt.
- Om du använder svetsautomat, kontrollera på en spillbit att ytskiktet ej skadas av överskottsvärmen.

Linjemarkering

- Linjer målas med International Perfection 709. Maskering utföres med Tarkett Vinyltejp eller Scotch 3M Vinylfolietejp 471. Efter appliceringen av maskeringstejpen värmes tejpen försiktigt med varmluftspistol eller fön och pressas fast med tryckrulle eller liknande verktyg så att mattans präglingsmönster tydligt avtecknar sig genom tejpen. Detta är viktigt för att åstadkomma jämna kanter på linjerna.



www.tarkett.se